



### **VEHÍCULOS IDENTIFICADOS**

**MARCA PEUGEOT**

**MODELO 308 SW II**

**VERSIÓN 1.6 BlueHDi 100 (BHY (DV6FD)) 73 KW 99 CV 1560 Cm3**



#### **SÍNTOMAS**

P0335 - Sensor de posición del cigüeñal.  
Circuito defectuoso.  
P0336 - Sensor de posición del cigüeñal A.  
Rango del circuito/rendimiento.  
Código de avería registrado en la unidad de control motor.  
El vehículo presenta uno o varios de los códigos de avería anteriores.  
Testigo de avería de motor (MIL) encendido.  
Motor no arranca.  
Motor arranca y se para.  
Tirones motor.

NOTA: Este boletín informativo afecta solamente a los vehículos que se encuentran dentro de una fecha de producción específica.



#### **CAUSA/S**

Defecto del cableado del sensor de posición del cigüeñal.



## SOLUCIÓN

Procedimiento de reparación:

- Realizar lectura de códigos de avería registrados en la unidad de control motor con el útil de diagnóstico.
  - Confirmar que se registran uno o varios de los códigos de avería mencionados en el campo síntoma de este boletín.
  - Confirmar que se reproducen los síntomas mencionados en el campo síntoma de este boletín.
  - Comprobar el estado del cableado cerca del sensor de posición del cigüeñal.
  - Comprobar los contactos del conector del sensor de posición del cigüeñal.
- Realizar el siguiente proceso si se observan irregularidades en el cableado o en los contactos del conector del sensor de posición del cigüeñal:
- Cortar el cableado de origen A del sensor de posición del cigüeñal B en la zona C (Ver imagen).
  - Quitar la abrazadera D y sustituir el conector E del sensor de posición del cigüeñal por una versión modificada.
  - Fijar el cableado en la zona F.

NOTA: Existe un kit específico para realizar las reparaciones indicadas en este boletín.


Ver imagen 1:

- A - Cableado de origen.
- B - Sensor de posición del cigüeñal.
- C - Zona de corte del cableado.
- D - Abrazadera.
- E - Conector del sensor de posición del cigüeñal.
- F - Zona de fijación del cableado.

Imagen extraída de: Web Peugeot.

Representación del vehículo: Peugeot 308 (4A\_, AC\_) 1.6 HDi 9HX (DV6ATED4).

### VER IMAGEN 1:

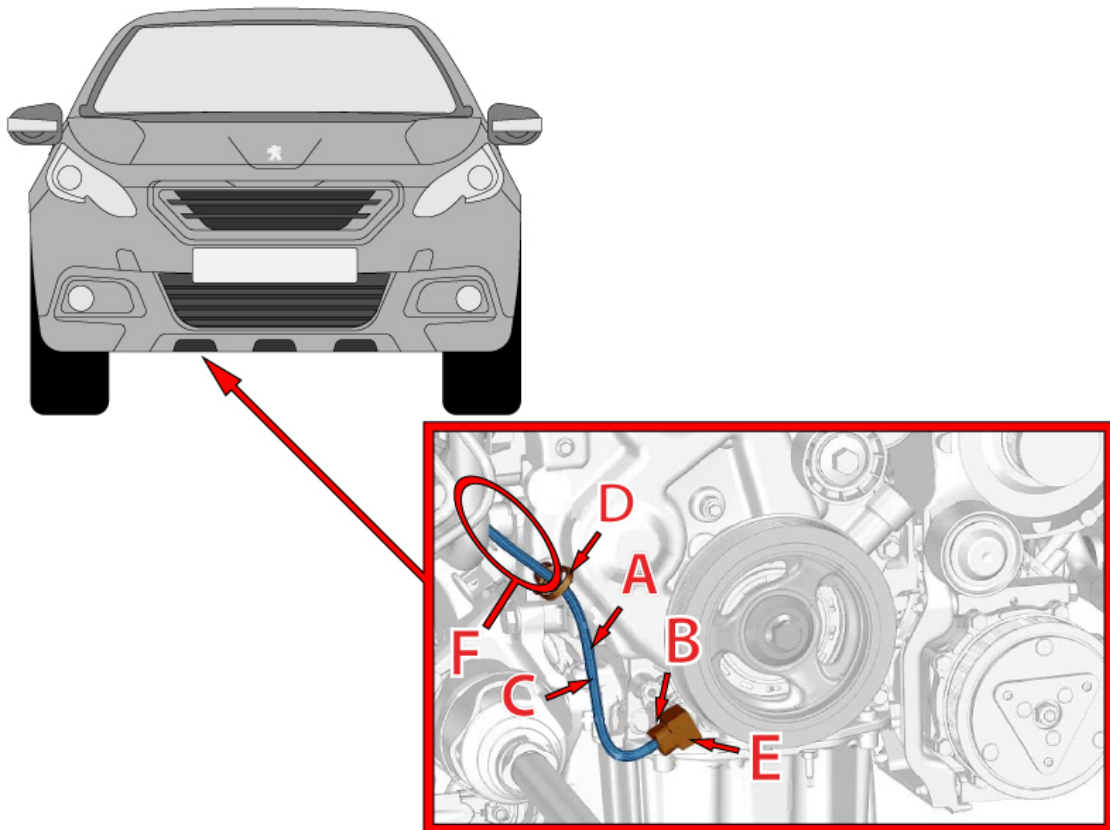

*La información proporcionada en este boletín informativo es únicamente una recomendación de procedimiento a seguir y no puede sustituir en ningún momento el diagnóstico ni el juicio profesional del reparador. Grup Eina Digital S.L. no se responsabiliza de eventuales daños provocados, directos o indirectos, resultado del uso de la información incluida en este boletín informativo.*

*Queda totalmente prohibida la venta y distribución de este documento sin previa autorización de la parte competente.*